

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและผลการทดลอง

ในการฟื้นคืนสภาพของเครื่องฉีดพลาสติกจะใช้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิก ความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งการทำงานข้างต้นผู้จัดทำได้แบ่งขั้นตอนในการดำเนินการโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

4.1 ระบบไฮดรอลิก

4.2 ระบบไฟฟ้า

4.2.1 ผลการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

4.2.2 ผลการติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก

4.3 การเขียนโปรแกรมพีแอลซี

4.3.1 ผลการทดลองโปรแกรมของโหมดการทำงานแบบสั่งด้วยตัวเอง

4.3.2 ผลการทดลองโปรแกรมของโหมดการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

4.3.3 ผลการทดลองโปรแกรมของโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ

4.4 การทดลองฉีดชิ้นงานจริง

4.1 ระบบไฮดรอลิก


ผลจากการทำงาน สามารถตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกได้ และจากการทำงานของ

อุปกรณ์ไฮดรอลิกนั้น สามารถนำไปเขียนเป็นวงจรไฮดรอลิกได้ เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจของระบบไฮดรอลิก

4.2 ระบบไฟฟ้า

4.2.1 ผลการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

การออกแบบและการติดตั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ควบคุมใหม่จากชุดควบคุมเดิมที่ใช้รีเลย์ให้เป็น พีแอลซี และเพิ่มหรือเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้นและวงจรไฟฟ้าที่ได้ทำการออกแบบไว้ จึงนำมาเขียนลงในโปรแกรม AutoCAD Electrical

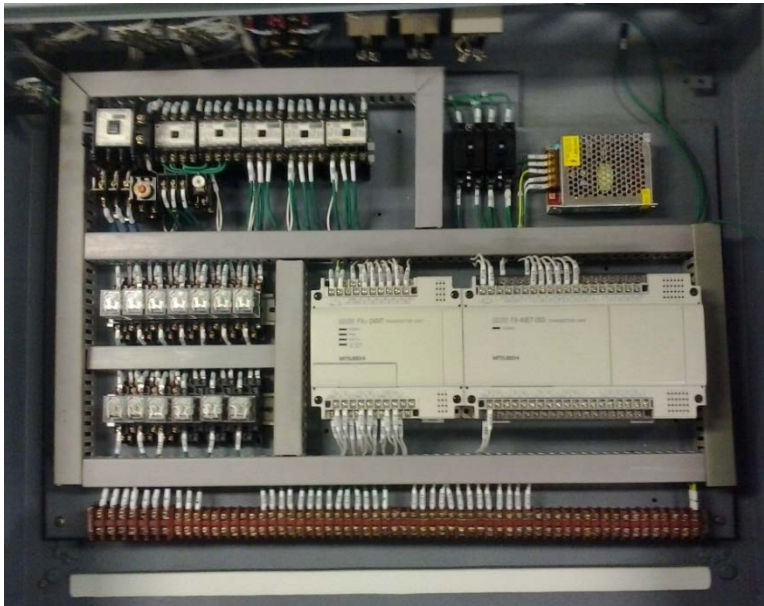

ภาพที่ 4-1 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมใหม่

4.2.2 ผลการติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก



ภาพที่ 4-2 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมใหม่เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก

4.3 การเขียนโปรแกรมพีแอลซี

ในการทดลองการเคลื่อนที่ของเครื่องฉีดพลาสติกได้แบ่ง

ออกเป็น 3 โหมดคือ โหมดการทำงานแบบสั่งด้วยตัวเอง โหมดการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ และโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งผลจากการฟื้นคืนสภาพของเครื่องฉีดพลาสติกปรากฏว่า เครื่องฉีดพลาสติกสามารถเคลื่อนที่ทำงานได้ตามขั้นตอนที่ผู้ใช้กำหนดไว้ได้ และสามารถเลือกใช้โหมดการทำงาน of เครื่องฉีดพลาสติกได้ทั้ง 3 โหมด ซึ่งผลการทดลองการทำงาน of เครื่องฉีดพลาสติก จะอยู่ในรูปแบบฟังก์ชันชาร์ต (Function Chart) ดังนี้

4.3.1 ผลการทดลองโปรแกรมของโหมดการทำงานแบบสั่งด้วยตัวเอง คือ โหมดการทำงานที่ผู้ใช้งานต้องเลือกการทำงานให้กับเครื่องฉีดพลาสติกแบบแยกทีละขั้นตอน โดยการเลือกใช้งานในโหมดนี้จะไม่มีการเชื่อมโยง กล่าวคือ อุปกรณ์ทำงานในเครื่องฉีดพลาสติกจะเคลื่อนที่ทำงานได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กดปุ่มของขั้นตอนนั้นค้างหนึ่งครั้ง และอุปกรณ์ทำงานในเครื่องฉีดพลาสติกจะหยุดการเคลื่อนที่ทำงาน ก็ต่อเมื่อผู้ใช้หยุดกดปุ่มของขั้นตอนนั้น ซึ่งในโหมดการทำงานแบบสั่งด้วยตัวเองนี้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

4.3.1.1 ฉีดย่ำรักษาความดัน พร้อมกับป้อนเม็ดพลาสติกเข้าในกระบอกลัด

4.3.1.2 ปิดแม่พิมพ์พลาสติก

4.3.1.3 แทนฉีดเลื่อนเข้าหาแม่พิมพ์

4.3.1.4 ฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์

4.3.1.5 เปิดแม่พิมพ์ออก

4.3.1.6 กระทบเอาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

4.3.1.7 แทนฉีดเลื่อนออกจากแม่พิมพ์


4.3.1.1 ฉีดย่ำรักษาความดัน พร้อมกับป้อนเม็ด
พลาสติกเข้าไปในกระบอกฉีด

4.3.1.2 ปิดแม่พิมพ์



ภาพที่ 4-4 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน เมื่อปิดแม่พิมพ์

4.3.1.3 เลื่อนแทนนิตเข้าหาแม่พิมพ์

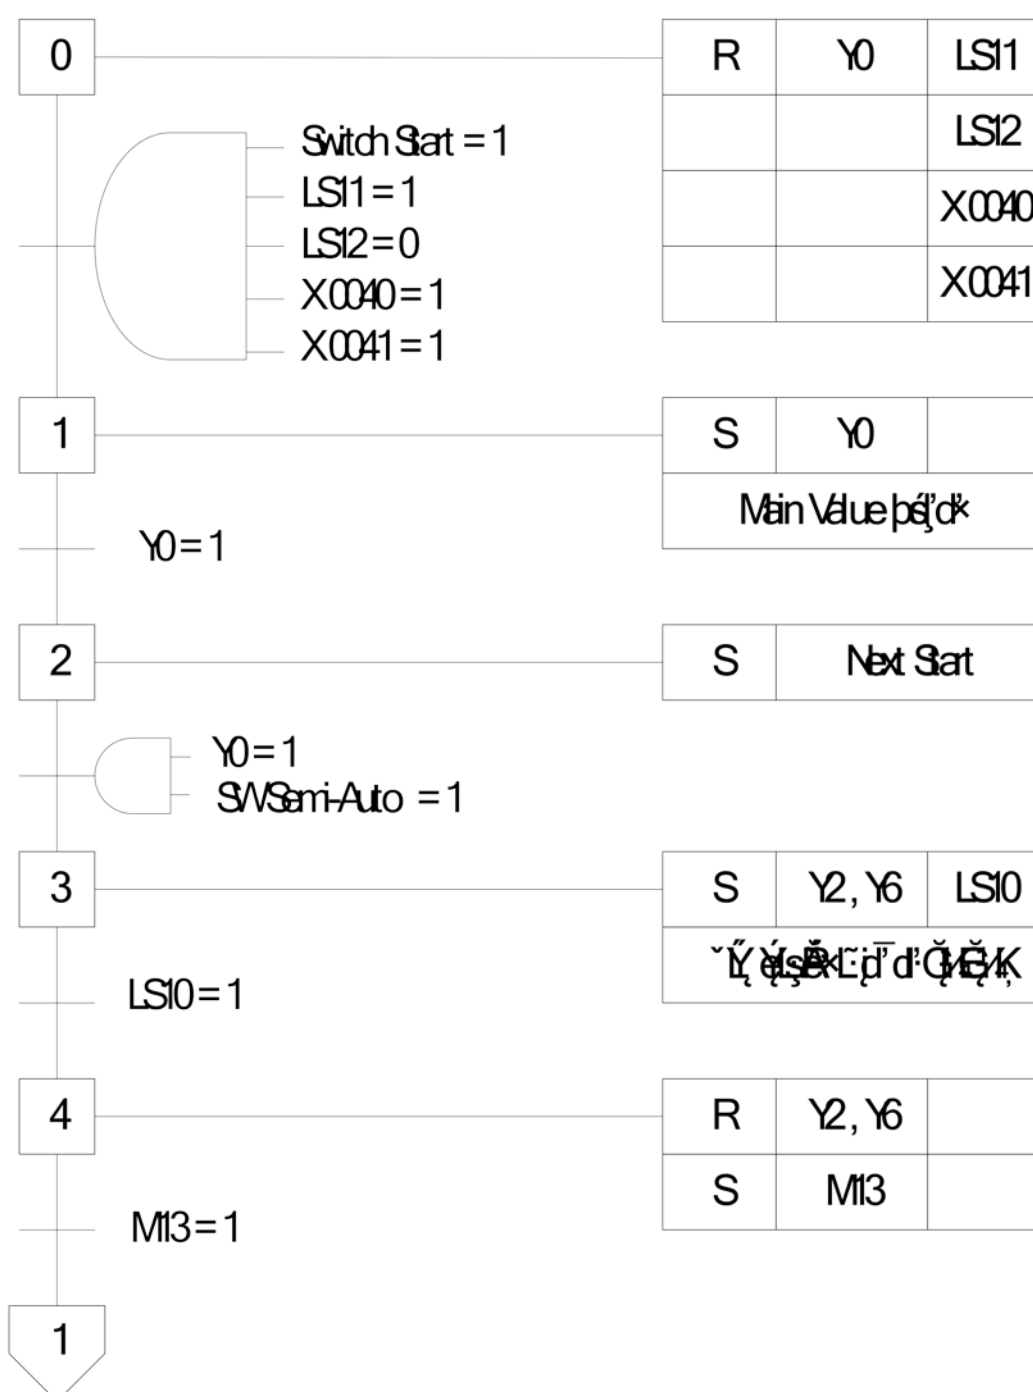

ภาพที่ 4-5 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน เมื่อเลื่อนแท่นฉีดเข้าหาแม่พิมพ์

4.3.1.4 ฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์



ภาพที่ 4-6 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน เมื่อฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์

4.3.1.5 เปิดแม่พิมพ์ออก




ภาพที่ 4-7 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน เมื่อเปิดแม่พิมพ์ออก

4.3.1.6 กระทั่งเอาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์



ภาพที่ 4-8 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน เมื่อกระทั่งเอาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์


4.3.1.7 แทนฉีดเลื่อนออกจากแม่พิมพ์

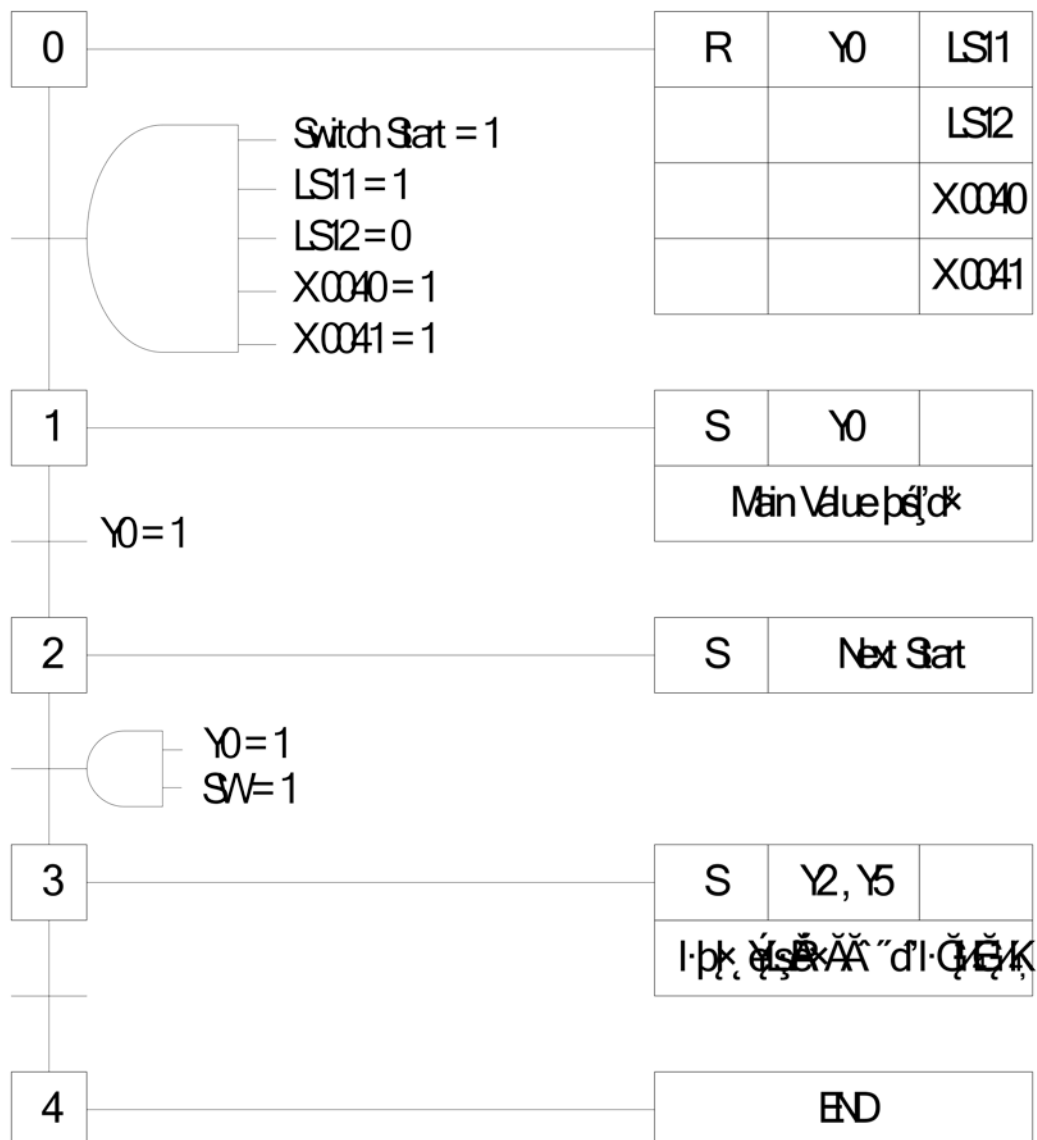

ภาพที่ 4-9 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน เมื่อแท่นฉีดเลื่อนออกจากแม่พิมพ์

4.3.2 ผลการทดลองโปรแกรมของโหมดการทำงานแบบ กึ่งอัตโนมัติ

โหมดการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ คือ โหมดที่ผู้ใช้สามารถเลือกให้เครื่องฉีดพลาสติกทำงานครบกระบวนการฉีดเพียงสั้่งแค่ครั้งเดียว แต่การทำงานจะทำเพียงรอบเดียว กล่าวคือเมื่อเสร็จกระบวนการฉีดหนึ่งรอบ ก็จะหยุดทำงาน โดยไม่มีการฉีดแบบต่อเนื่อง

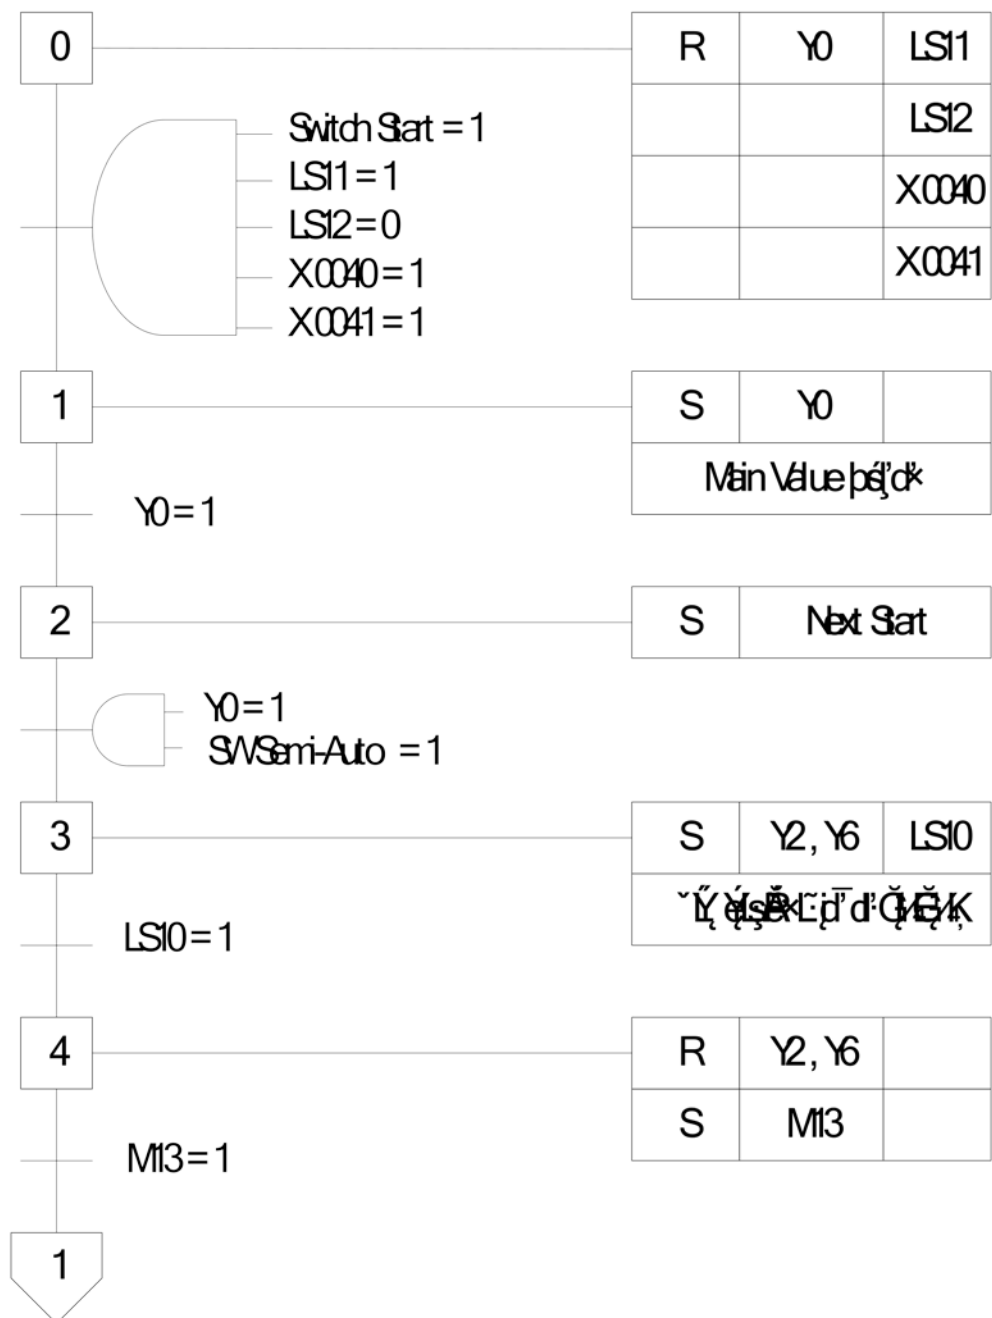

ภาพที่ 4-10 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

ภาพที่ 4-11 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (ต่อ)

ภาพที่ 4-12 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (ต่อ)

ภาพที่ 4-13 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (ต่อ)



ภาพที่ 4-14 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ

กึ่งอัตโนมัติ (ต่อ)

ภาพที่ 4-15 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (ต่อ)


4.3.3 ผลการทดลองโปรแกรมของโหมดการทำงานแบบ
อัตโนมัติ
โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ จะแตกต่างจากโหมดการ

ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ คือ
ในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ จะทำงานครบกระบวนการฉีด
แล้วสามารถเริ่มกระบวนการฉีดใหม่ได้อีกครั้ง โดยสามารถตั้งค่า
ได้ว่าต้องการให้ฉีดจำนวนกี่รอบ โดยมีตัวนับชิ้นงานเป็นตัวสั่งให้
ระบบหยุดทำงาน เมื่อนับชิ้นงานได้ครบจำนวนที่กำหนด

ภาพที่ 4-16 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
อัตโนมัติ

ภาพที่ 4-17 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
อัตโนมัติ (ต่อ)


ภาพที่ 4-18 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
อัตโนมัติ (ต่อ)

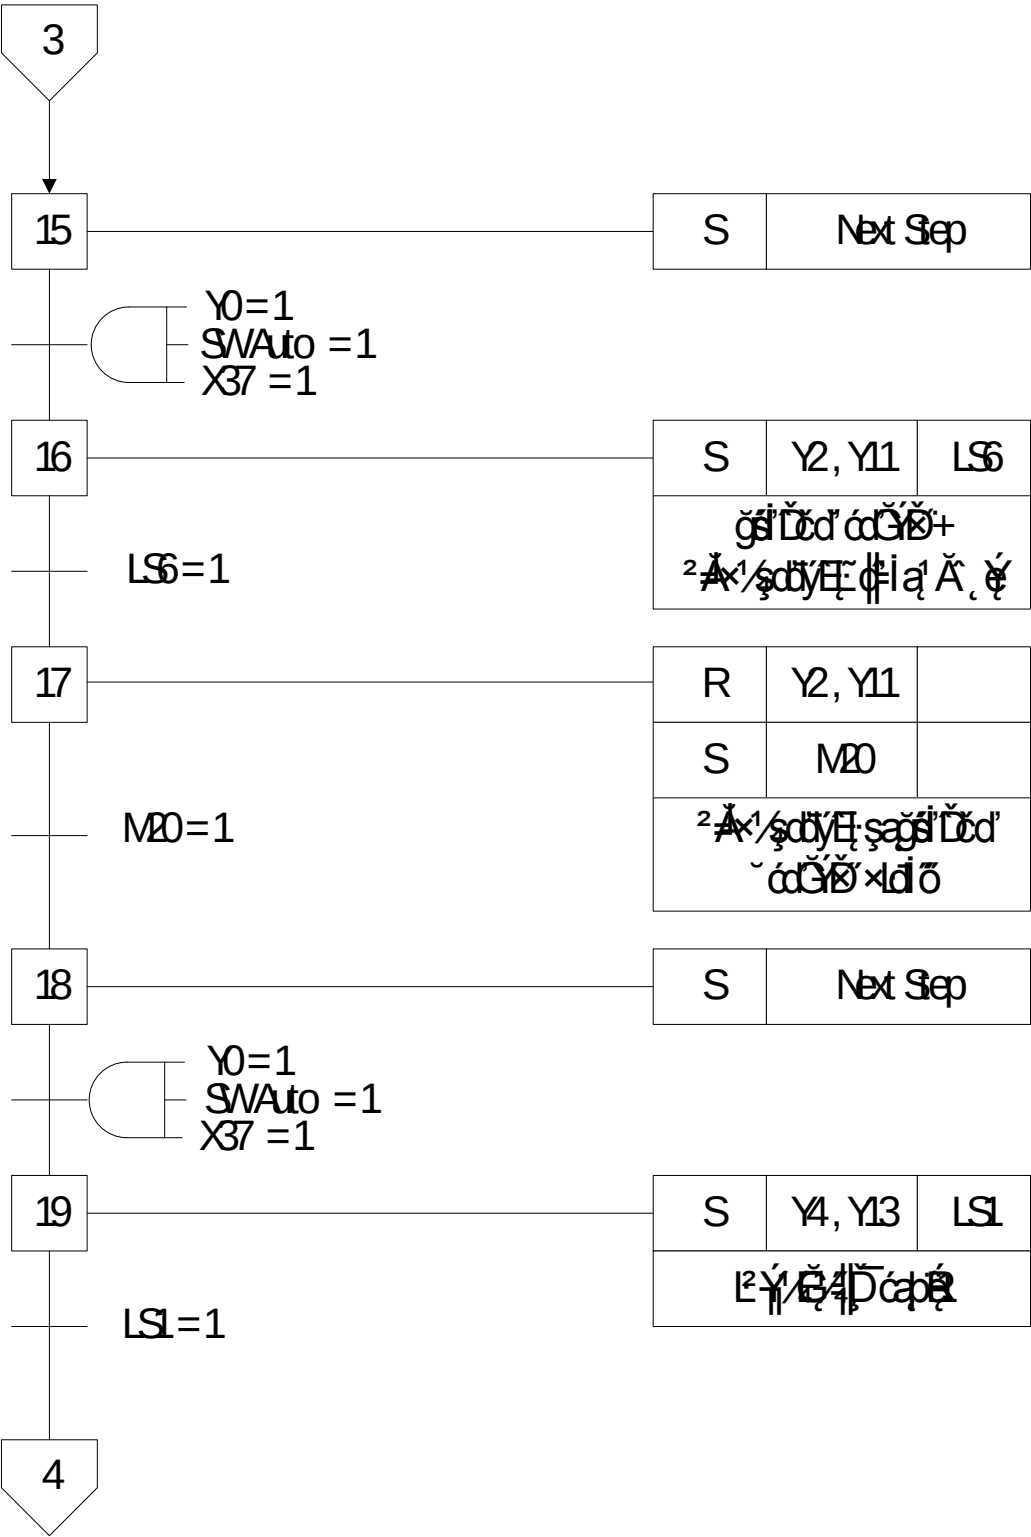

ภาพที่ 4-19 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
อัตโนมัติ (ต่อ)



ภาพที่ 4-20 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ
อัตโนมัติ (ต่อ)

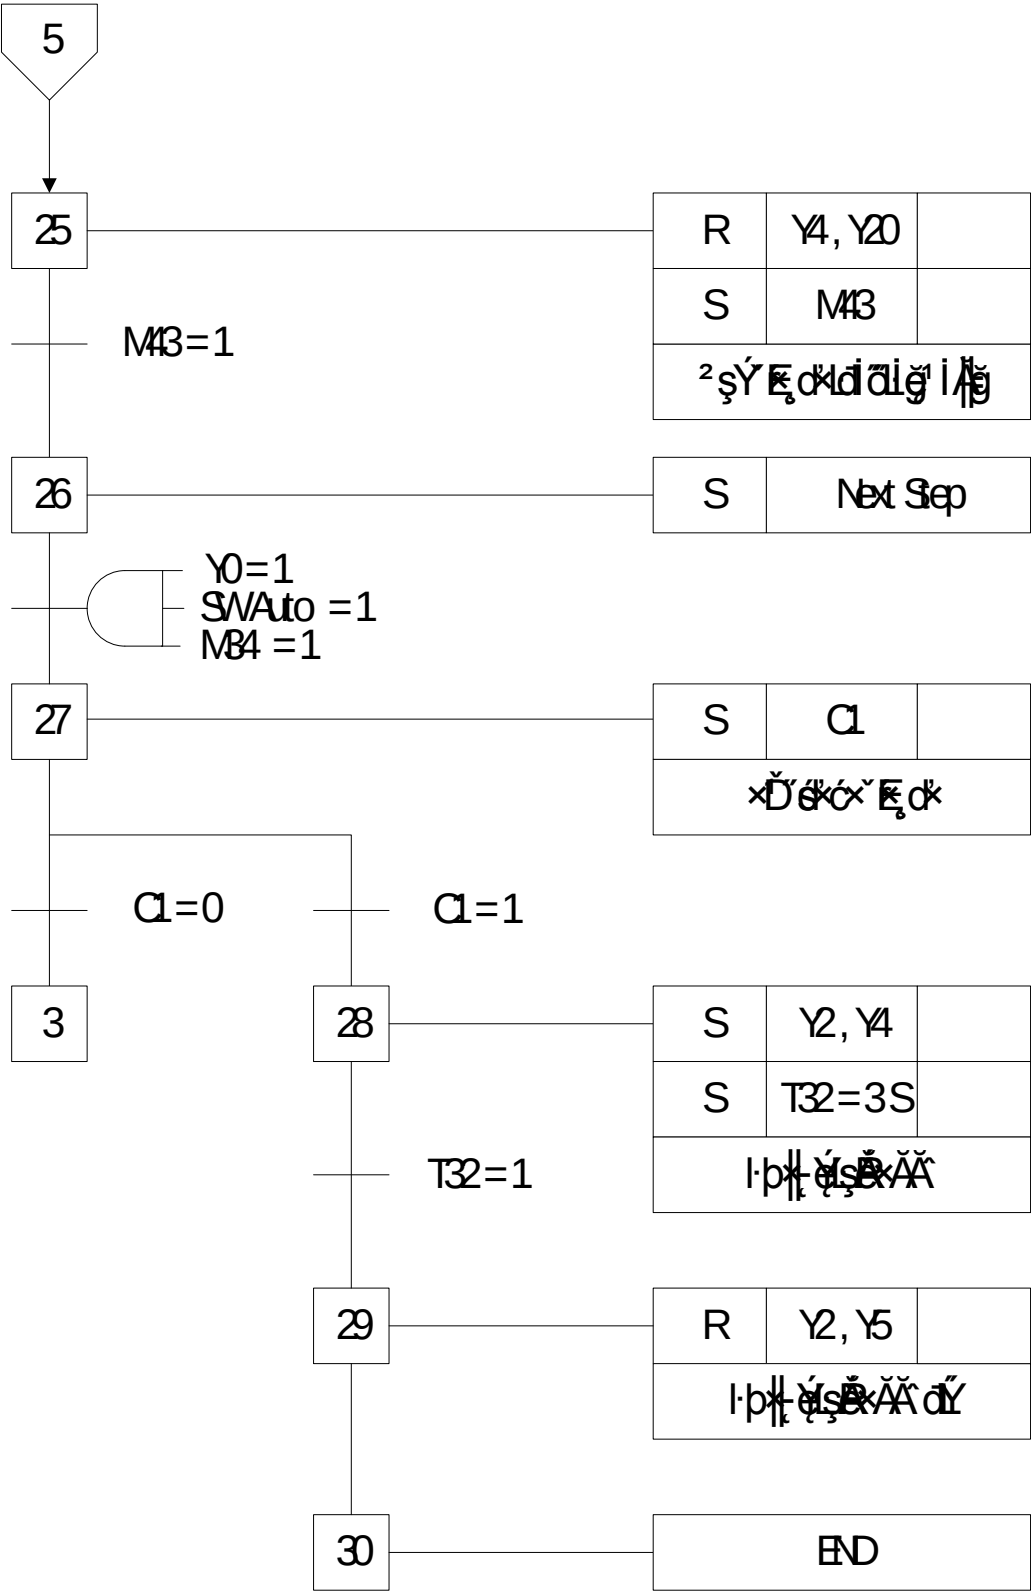

ภาพที่ 4-21 ฟังก์ชันชาร์ตการทำงาน โหมดการทำงานแบบ

อัตโนมัติ (ต่อ)

4.4 การทดลองฉีดขึ้นงานจริง


เมื่อทดสอบการใช้งานของโปรแกรมทั้ง 3 โหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการฉีดขึ้นงานจริง โดยมีขั้นตอนการฉีดดังต่อไปนี้

4.4.1 การเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์ ควรจะมีเครื่องช่วยแรงในการยกแม่พิมพ์ขึ้นเครื่องฉีดพลาสติกและขณะที่ทำการยกจะต้องระมัดระวัง เพราะทั้งแม่พิมพ์และเครื่องฉีดพลาสติกอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้ เนื่องจากการกระแทกกัน



ภาพที่ 4-22 การยกแม่พิมพ์

4.4.2 ตรวจสอบการยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานและทดลองเคลื่อนที่ปิดเปิดแม่พิมพ์

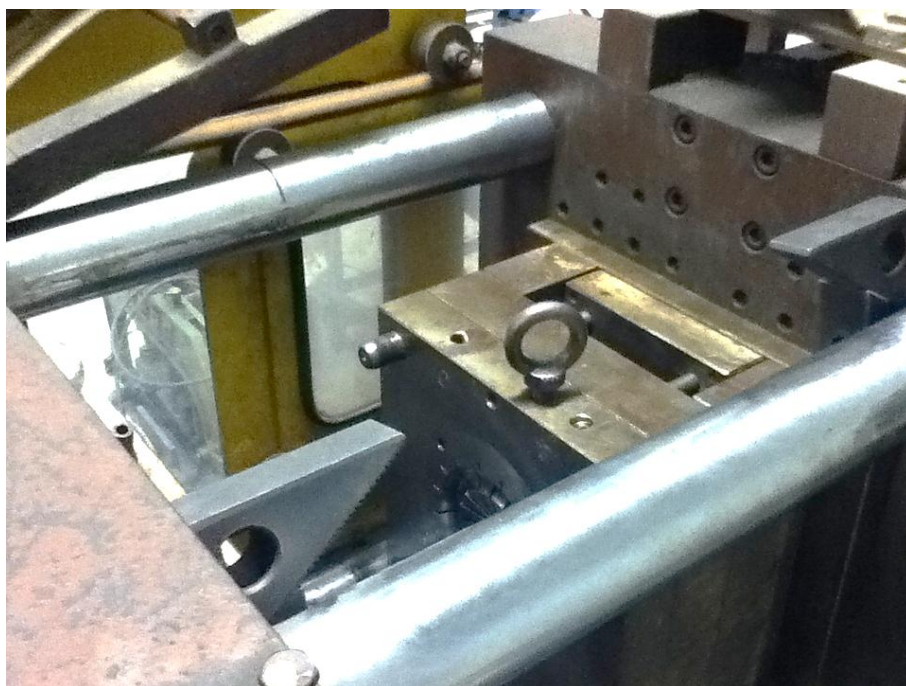

ภาพที่ 4-23 การตรวจสอบติดตั้งแม่พิมพ์

4.4.3 หลังจากจับยึดแม่พิมพ์แล้วทำการกำหนดระยะเปิดแม่พิมพ์ ในการกำหนดระยะเปิดแม่พิมพ์ ต้องกำหนดให้สามารถปลดชิ้นงานได้ แต่ไม่ควรกำหนดระยะเปิดมากเกินไป เพราะจะทำให้ใช้เวลามากเกินไป และทำการกำหนดระยะปลดชิ้นงาน ในการกำหนดระยะปลดมากเกินไป จะทำให้เข็มกระทุ้งหักได้ จึงต้องกำหนดระยะปลดให้เหมาะสมพอที่จะสามารถปลดชิ้นงานให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ได้



ภาพที่ 4-24 ระยะการเปิดแม่พิมพ์และระยะปลดชิ้นงาน

4.4.4 ทำการเตรียมเม็ดพลาสติกใสในถังบรรจุ ซึ่งถัง
บรรจุสามารถอบเม็ดพลาสติกเพื่อลดความชื้นได้



ภาพที่ 4-25 การเตรียมเม็ดพลาสติกก่อนทำการฉีด

4.4.5 หลังจากเตรียมเม็ดพลาสติกแล้ว จากนั้นทำการตั้งค่าอุณหภูมิหลอมเหลวที่

ตัวควบคุมอุณหภูมิ โดยทำการตั้งค่าอุณหภูมิทั้งหมด 3 ช่วง คือ ช่วงป้อนเม็ดพลาสติก (Feed Zone)

ช่วงรีด (Metering Zone) และช่วงหัวรีด (Nozzle Zone) โดยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นทีละนิด จนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะใช้ฉีดได้



ภาพที่ 4-26 การตั้งค่าอุณหภูมิหลอมเหลว

4.4.6 ทำการล้างหัวฉีด เพื่อล้างพลาสติกเก่าที่ค้างอยู่ในหัวฉีดออกให้หมด เพราะ

เม็ดพลาสติกที่ค้างอยู่ในหัวฉีด จะทำให้คุณสมบัติพลาสติกกลดน้อยลง



ภาพที่ 4-27 การล้างหัวฉีด

4.4.7 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดจริง ครั้งที่ 1


ตารางที่ 4-1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดจริง ครั้งที่ 1

พารามิเตอร์	ค่าที่ใช้ในการฉีดจริง
อุณหภูมิที่กระบอกฉีด (องศาเซลเซียส)	120
- ช่วงป้อนเม็ดพลาสติก	180
- ช่วงรีด	160
- ช่วงหัวรีด	
ความดัน (Pressure)	
- ความดันฉีด (บาร์)	20
- ความดันเปิดพิมพ์ (บาร์)	10
- ความดันปิดพิมพ์ (บาร์)	10
เวลา (Time)	

- เวลาฉีดย้ำ (วินาที)	3
- เวลาในการฉีดรวม (วินาที)	75

ผลการทดลองฉีด ครั้งที่ 1

ผลการทดลองฉีด ชิ้นงานเกิดครีบล้าง (Flash) มีลักษณะที่ปรากฏ คือ น้ำพลาสติกซึมเข้าไปในช่องว่างของแม่พิมพ์ สาเหตุเนื่องจากการความดันประกบแม่พิมพ์น้อยไป วิธีแก้ไข เพิ่มความดันประกบ

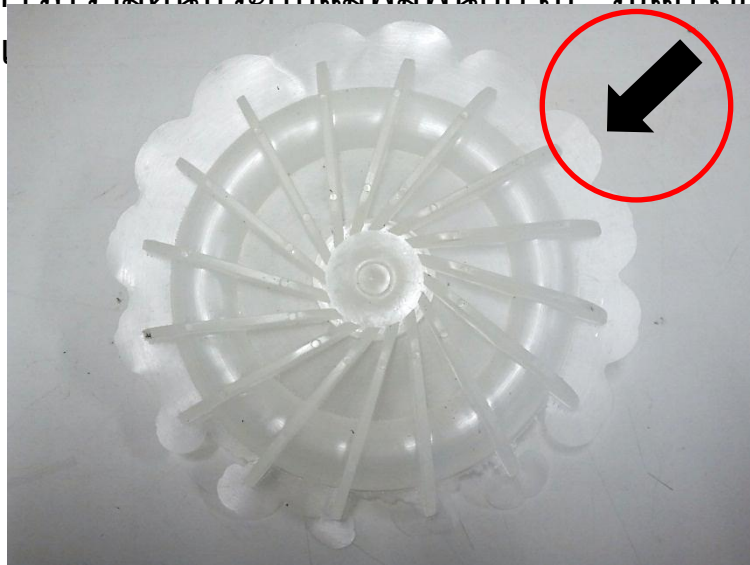

ภาพที่ 4-28 ชิ้นงานที่ได้จากการฉีด ครั้งที่ 1

4.4.8 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดจริง ครั้งที่ 2


ตารางที่ 4-2 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดจริง ครั้งที่ 2

พารามิเตอร์	ค่าที่ใช้ในการฉีดจริง
อุณหภูมิที่กระบอกฉีด (องศาเซลเซียส)	120
- ช่วงป้อนเม็ดพลาสติก	180
- ช่วงรีด	160

- ช่วงหัวรีด	
ความดัน (Pressure)	
- ความดันฉีด (บาร์)	20
- ความดันเปิดพิมพ์ (บาร์)	20
- ความดันปิดพิมพ์ (บาร์)	20
เวลา (Time)	
- เวลาฉีดย่ำ (วินาที)	3
- เวลาในการฉีดรวม (วินาที)	75

ผลการทดลองฉีด ครั้งที่ 2

ผลการทดลองฉีด ชิ้นงานเกิดครีบลบเล็กน้อย มีลักษณะที่ปรากฏ คือ น้ำพลาสติกซึมเข้าไปในช่องว่างของแม่พิมพ์ สาเหตุเนื่องจากการความดันประกบแม่พิมพ์น้อยไป แต่ชิ้นงานมีลักษณะสมบูรณ์กว่าการฉีดครั้งที่ 1 วิธีแก้ไขคือ เพิ่มความดันประกบแม่พิมพ์ ลดเวลาฉีดย่ำ

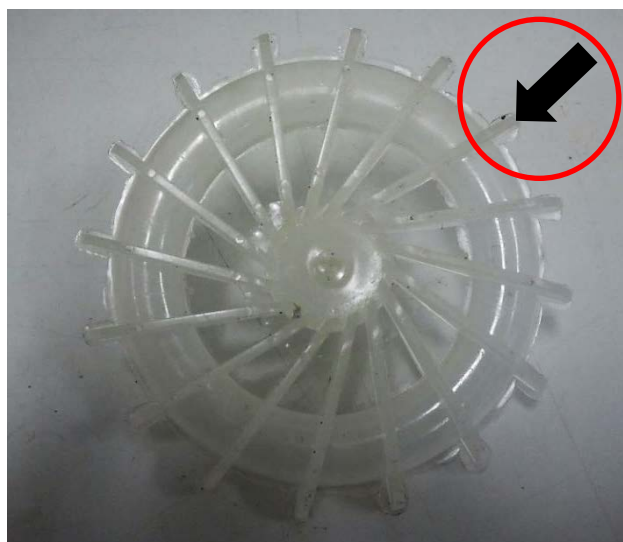

ภาพที่ 4-29 ชิ้นงานที่ได้จากการฉีด ครั้งที่ 2

4.4.9 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดจริง ครั้งที่ 3

ตารางที่ 4-3 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีดจริง ครั้งที่ 3

พารามิเตอร์	ค่าที่ใช้ในการฉีดจริง
อุณหภูมิที่กระบอกฉีด (องศาเซลเซียส)	120
- ช่วงป้อนเม็ดพลาสติก	180
- ช่วงรีด	160
- ช่วงหัวรีด	
ความดัน (Pressure)	
- ความดันฉีด (บาร์)	20
- ความดันเปิดพิมพ์ (บาร์)	20
- ความดันปิดพิมพ์ (บาร์)	20
เวลา (Time)	
- เวลาฉีดย้า (วินาที)	2.5
- เวลาในการฉีดรวม (วินาที)	75.5

ผลการทดลองฉีด ครั้งที่ 3

ผลการทดลองฉีด ชิ้นงานมีลักษณะที่ปรากฏ คือ ไม่มีครีบลบ ชิ้นงานมีการเต็มเต็มที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถปลดชิ้นงานได้ จึงไม่สามารถทำการฉีดแบบต่อเนื่องได้



ภาพที่ 4-30 ชิ้นงานที่ได้จากการฉีด ครั้งที่ 3